

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова»
Многопрофильный колледж



**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ**
по учебной дисциплине
ОПЦ.05 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Для студентов специальности
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям).

Магнитогорск, 2022

ОДОБРЕНО

Предметной/предметно-цикловой комиссией
«Строительных и транспортных машин»
Председатель _____/Т.М. Менакова
Протокол № 5 от 19.01.2022 г.

Методической комиссией МпК
Протокол № 4 от 09.02.2022 г.

Разработчик:

преподаватель ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» Многопрофильный колледж
Н.В.. Мелихова

Методические указания по выполнению практических и лабораторных работ разработаны на основе рабочей программы учебной дисциплины «Метрология и стандартизация».

Содержание практических и лабораторных работ ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессионального(ых) модуля(ей) программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям).

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ	4
2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ	6
Практическая работа № 1	6
Практическая работа № 2	11
Лабораторная работа № 1	15
Лабораторная работа № 2	19
Практическая работа № 3	22

1 ВВЕДЕНИЕ

Важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки обучающихся составляют практические и лабораторные занятия.

Состав и содержание практических и лабораторных занятий направлены на реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование профессиональных практических умений (умений выполнять определенные действия, операции, необходимые в последующем в профессиональной деятельности) или учебных практических умений (умений решать задачи по математике, физике, химии, информатике и др.), необходимых в последующей учебной деятельности.

Ведущей дидактической целью лабораторных занятий является экспериментальное подтверждение и проверка существенных теоретических положений (законов, зависимостей).

В соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Метрология и стандартизация» предусмотрено проведение практических и лабораторных занятий.

В результате их выполнения, обучающийся должен:

уметь:

–У1. выполнять технические измерения, необходимые при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля и двигателя;

–У2. осознанно выбирать средства и методы измерения в соответствии с технологической задачей, обеспечивать поддержание качества работ;

–У3. указывать в технической документации требования к точности размеров, форме и взаимному расположению поверхностей, к качеству поверхности;

–У4. пользоваться таблицами стандартов и справочниками, в том числе в электронной форме, для поиска нужной технической информации;

–У01.1 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;

–У01.2 анализировать задачу, выбирать и использовать уместные цифровые средства, приложения и ресурсы для постановки и решения задачи\проблемы;

–У01.4 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;

–У01.6 определить необходимые ресурсы;

–У01.8 абстрагироваться от стандартных моделей, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов действий;

–У02.2 искать информацию в сети Интернет, с использованием фильтров и ключевых слов;

–У02.5 оценивать данные на достоверность;

–У02.6 оценивать практическую значимость результатов поиска с помощью цифровых инструментов;

–У03.1 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности;

–У03.2 ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные задачи.

Содержание практических и лабораторных занятий ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессионального модуля программы подготовки специалистов среднего звена по специальности и овладению **профессиональными компетенциями**:

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей.

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации.

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией.

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем автомобилей согласно технологической документации.

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к

различным контекстам.

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

Выполнение обучающихся практических и лабораторных работ по учебной дисциплине «Метрология и стандартизация» направлено на:

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление, развитие и детализацию полученных теоретических знаний по конкретным темам учебной дисциплины;

- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;

- формирование и развитие умений: наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследования, пользоваться различными приемами измерений, оформлять результаты в виде таблиц, схем, графиков;

- приобретение навыков работы с различными приборами, аппаратурой, установками и другими техническими средствами для проведения опытов;

- развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, проектировочных, конструктивных и др.;

- выработку при решении поставленных задач профессионально значимых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.

Практические и лабораторные занятия проводятся после соответствующей темы, которая обеспечивает наличие знаний, необходимых для ее выполнения.

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Тема 1.2. Организация работ по стандартизации в РФ

Практическая работа № 1

Анализ структуры и содержания нормативных документов на примере ГОСТ Р 12.2.011-2003 ССБТ. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности

Цель: 1) ознакомиться со структурой национальных стандартов на продукцию, услуги, процессы, методы контроля и стандартов организации;

2) привить умения и навыки самостоятельной работы с учебником и дополнительной литературой.

Выполнив работу, Вы будете:

уметь:

- У1. выполнять технические измерения, необходимые при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту ДСМ и ДВС;
- У2. осознанно выбирать средства и методы измерения в соответствии с технологической задачей, обеспечивать поддержание качества работ;
- У4. пользоваться таблицами стандартов и справочниками, в том числе в электронной форме, для поиска нужной технической информации;
- У01.1 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;
- У01.2 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;
- У01.4 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
- У01.11 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника);
- У02.1 определять задачи для поиска информации;
- У02.2 определять необходимые источники информации;
- У02.4 структурировать получаемую информацию;
- У02.7 оформлять результаты поиска;
- У03.1 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности;
- У03.2 применять современную научную профессиональную терминологию;
- У04.5 использовать коммуникационные навыки при работе в команде для успешной работы над групповым решением проблем;
- У04.8 эффективно работать в команде;
- У05.2 использовать навыки устного общения в профессиональной деятельности;

Материальное обеспечение:

Индивидуальный раздаточный материал на данную тему.

Задание:

- 1 Изучить основные виды нормативной документации.
- 2 Ответить на вопросы, характеризующие назначение, содержание и структуру технических регламентов, национальных стандартов на продукцию, услуги, процессы, методы контроля и стандартов организации.
- 3 Сделать вывод.

Краткие теоретические сведения:

К документам в области стандартизации, используемым на территории Российской Федерации, относятся:

- национальные стандарты;
- правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации;
- классификации, общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации;
- стандарты организаций.

В зависимости от объекта и аспекта стандартизации, а также содержания устанавливаемых требований разрабатываются национальные стандарты следующих видов (ГОСТ Р 1.0–2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»):

- стандарты на продукцию;
- стандарты на процессы (работы) производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции;
- стандарты на услуги;
- стандарты основополагающие (организационно-методические и общетехнические);
- стандарты на термины и определения;
- стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа).

Стандарты на продукцию устанавливают для групп однородной продукции или для конкретной продукции требования и методы их контроля по безопасности, основным потребительским свойствам, а также требования к условиям и правилам эксплуатации, транспортирования, хранения, применения и утилизации.

В стандарт в общем случае включают следующие элементы:

- 1) Титульный лист.
- 2) Предисловие. Приводят сведения об организации работ по стандартизации на соответствующем уровне и общие сведения о данном стандарте.
- 3) Содержание.
- 4) Введение. Элемент приводят, если существует необходимость обоснования причин разработки стандарта, указания места стандарта в комплексе стандартов или сообщения об использовании иных форм его взаимосвязи с другими стандартами, а также приведения другой информации, облегчающей пользователям применение данного стандарта.
- 5) Наименование.
- 6) Область применения. Указывают назначение стандарта и область его распространения (объект стандартизации), а при необходимости конкретизируют область применения стандарта.
- 7) Нормативные ссылки. Элемент приводят, если в тексте стандарта даны нормативные ссылки на другие стандарты РФ.
- 8) Термины и определения.
- 9) Обозначения и сокращения.
- 10) Основные нормативные положения:
 - Классификация. Указывают ассортимент конкретных пищевых продуктов, выпускаемых по данному стандарту.
 - Технические требования. Должны быть приведены требования, определяющие показатели качества и безопасности каждого конкретного продукта.
 - Требования к сырью и материалам. Указывают сырье и материалы, используемые для выработки продукции.
 - Маркировка. Устанавливают требования к маркировке продуктов.
 - Упаковка. Устанавливают требования к упаковочным материалам и способу упаковывания, обеспечивающие сохранность качества и безопасность продуктов при транспортировании, хранении и реализации.
 - Правила приемки. Устанавливают порядок и периодичность контроля продуктов на соответствие требованиям к их качеству и безопасности, упаковке и маркировке, указанным в стандарте.

– Методы контроля. Устанавливают методы, которые должны обеспечивать всестороннюю и объективную проверку продуктов на соответствие требованиям к их качеству, безопасности, упаковке и маркировке, установленным стандартом.

– Правила транспортирования и хранения. Устанавливают требования к обеспечению сохраняемости продуктов при транспортировании и хранении.

11) Приложения. Приводят графический материал большого объема и формата, таблицы большого формата, методы расчетов, описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и т.д. По статусу приложения могут быть обязательными, рекомендуемыми или справочными.

12) Библиография. Включают перечень ссылочных документов.

13) Библиографические данные. Их приводят на последней странице стандарта.

Стандарты на процессы и работы устанавливают основные требования к организации производства и оборота продукции на рынке, к методам (способам, приемам, режимам, нормам) выполнения различного рода работ, а также методы контроля этих требований в технологических процессах разработки, изготовления, хранения, транспортирования, эксплуатации, ремонта и утилизации продукции.

В стандартах на технологические процессы устанавливают:

1) Общие требования к их проведению.

2) Термины и определения.

3) Классификацию.

4) Требования к оборудованию, приспособлениям, инструменту и материалам, используемым в технологическом процессе.

5) Последовательность выполнения отдельных технологических операций с приведением при необходимости принципиальной технологической схемы.

6) Способы и приемы выполнения отдельных работ в технологических процессах.

7) Требования к технологическим режимам и другие нормы выполнения различного рода работ в технологических процессах.

8) Методы контроля качества.

9) Требования безопасности и охраны окружающей среды:

При установлении требований безопасности указывают:

– характеристики опасных и вредных воздействующих факторов данного технологического процесса или его отдельных операций (включая допустимые значения уровней каждого из воздействий);

– требования по снижению и локализации опасных и вредных воздействующих факторов технологического процесса;

– требования к применению средств индивидуальной и коллективной защиты при проведении технологического процесса (отдельных операций);

– требования к соблюдению санитарно-гигиенических правил;

– требования к наличию средств пожаротушения, технических средств противопожарной защиты, пожарной техники;

– требования к производственному персоналу;

– требования к устройству аварийной сигнализации, применению знаков безопасности и сигнальных цветов.

При установлении требований охраны окружающей среды приводят требования к предотвращению или уменьшению вредных воздействий на окружающую среду.

Стандарты на услуги устанавливают требования и методы их контроля для групп однородных услуг или для конкретной услуги в части состава, содержания и формы деятельности по оказанию помощи, принесения пользы потребителю услуги, а также требования к факторам, оказывающим существенное влияние на качество услуги.

На услуги разрабатывают следующие стандарты:

– основополагающие стандарты на услуги;

– стандарты на номенклатуру показателей качества и безопасности услуг;

– стандарты общих требований;

– стандарты общих технических условий;

- стандарты, устанавливающие требования к обслуживающему персоналу;
- стандарты на методы контроля (оценки) качества и безопасности услуг.

При установлении в стандарте для группы однородных услуг в него, как правило, включают те же разделы, которые включают в аналогичные стандарты на продукцию, за исключением разделов: «Транспортирование и хранение» и «Указания по эксплуатации».

Основополагающие стандарты устанавливают общие организационно–методические положения для определенной области деятельности, а также общетехнические требования (нормы и правила), обеспечивающие взаимопонимание, совместимость и взаимозаменяемость; техническое единство и взаимосвязь различных областей науки, техники и производства в процессах создания и использования продукции; охрану окружающей среды; безопасность здоровья людей и имущества и другие общетехнические требования, обеспечивающие интересы национальной экономики и безопасности.

Стандарты на термины и определения устанавливают наименование и содержание понятий, используемых в стандартизации и смежных видах деятельности.

Для стандарта на термины и определения установлена следующая структура:

1) Наименование стандарта;

2) Вводная часть;

3) Основная часть. В основной части стандарта могут быть выделены разделы и подразделы.

Как правило, основная часть стандарта на термины и определения имеет раздел «Общие понятия». Далее разделы располагают в соответствии с системой понятий по видам, составным частям и элементам объекта стандартизации.

4) Алфавитный(ые) указатель(и) терминов, иноязычных эквивалентов терминов, буквенных обозначений;

5) Приложение(я);

6) Библиография. Включают перечень ссылочных документов.

Стандарты на методы контроля, испытаний, измерений и анализа устанавливают требования к используемому оборудованию, условиям и процедурам осуществления всех операций, обработке и представлению полученных результатов, квалификации персонала.

Для каждого метода в зависимости от специфики его проведения излагают сущность метода, приводят общие требования и требования безопасности, а затем устанавливают:

– требования к условиям, при которых проводят контроль (испытания, измерения, анализ);

– требования к средствам контроля (измерений), аппаратуре, материалам, реактивам и растворам, а также вспомогательным устройствам;

– порядок подготовки к проведению контроля;

– порядок проведения контроля;

– правила обработки результатов контроля;

– правила оформления результатов контроля;

– точность данного метода контроля.

Стандарты организаций (СТО), в том числе коммерческих, общественных, научных, саморегулируемых организаций, объединений юридических лиц могут разрабатываться и утверждаться ими самостоятельно, исходя из необходимости применения этих стандартов, для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для распространения и использования полученных в различных областях знаний результатов исследований (испытаний) измерений и разработок. В СТО не должны устанавливаться требования, параметры, характеристики и другие показатели, противоречащие национальным стандартам.

В СТО в общем случае включают следующие элементы:

1) Титульный лист.

2) Предисловие.

3) Содержание.

4) Введение.

5) Наименование.

6) Область применения.

7) Нормативные ссылки.

- 8) Термины и определения.
- 9) Обозначения и сокращения.
- 10) Основные нормативные положения:
 - технические требования;
 - требования к сырью;
 - упаковка
 - правила приемки;
 - методы анализа;
 - транспортирование и хранение.

11) Приложения.

12) Библиография.

13) Библиографические данные.

Порядок выполнения работы:

1. Законспектировать теоретические основы.
2. Ознакомится с содержанием предложенного нормативного документа.
3. Проанализировать содержание и структуру предложенного нормативного документа.
4. Сделать вывод, указав вид, дату введения в действие, назначение и структуру нормативного документа.

Ход работы:

1. Законспектировать теоретические основы.
2. Организовать рабочие группы численностью не более 4 человек.
3. Ознакомится с содержанием предложенного нормативного документа.
4. Проанализировать содержание и структуру предложенного нормативного документа, указав вид, дату введения в действие, назначение и структуру нормативного документа.
5. Дать определения следующим понятиям:
 - национальный стандарт;
 - стандарты на продукцию;
 - стандарты на процессы (работы) производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции;
 - стандарты на услуги;
 - стандарты на термины и определения;
 - стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа);
 - стандарты организаций.
6. Сделать вывод, указав все проанализированные данные в следующем виде:
Вид документа – ...
Назначение документа – ...
Дата введения в действие – ...
Структурные элементы и их назначение: ...

Форма представления результата:

Отчет о проделанной работе

Критерии оценки:

- полнота выполненного задания;
- своевременное предоставление выполненной работы.

Тема 2.3. Средства измерений и их характеристики

Практическая работа № 2

Определение погрешности показания прибора в зависимости от класса точности

Цель работы: 1) освоить методику вычисления погрешность показаний средств измерений, зная класс точности;

2) привить умения и навыки самостоятельной работы с учебником и дополнительной литературой.

Выполнив работу, Вы будете:

уметь:

- У1. выполнять технические измерения, необходимые при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту ДСМ и ДВС;
- У2. осознанно выбирать средства и методы измерения в соответствии с технологической задачей, обеспечивать поддержание качества работ;
- У3. указывать в технической документации требования к точности размеров, форме и взаимному расположению поверхностей, к качеству поверхности;
- У01.1 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;
- У01.2 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;
- У01.4 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
- У01.11 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника);
- У02.1 определять задачи для поиска информации;
- У02.2 определять необходимые источники информации;
- У02.4 структурировать получаемую информацию;
- У02.7 оформлять результаты поиска;
- У03.1 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности;
- У03.2 применять современную научную профессиональную терминологию;
- У04.5 использовать коммуникационные навыки при работе в команде для успешной работы над групповым решением проблем;
- У04.8 эффективно работать в команде;
- У05.2 использовать навыки устного общения в профессиональной деятельности;

Материальное обеспечение:

Индивидуальный раздаточный материал на данную тему.

Задание:

- 1 Вычислить погрешность показаний средств измерений, зная класс точности.
- 2 Сделать вывод.

Краткие теоретические сведения:

Класс точности средств измерений – обобщенная характеристика данного типа средств измерений, как правило, отражающая уровень их точности, выражаемая пределами допускаемых основной и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками, влияющими на точность.

По приведенной погрешности (по классу точности) приборы делятся на восемь классов: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0.

Приборы класса точности 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 применяются для точных лабораторных измерений и называются прецизионными. В технике применяются приборы классов 1,0; 1,5; 2,5 и 4,0 (технические).

Класс точности прибора указывается на шкале прибора. Если на шкале такого обозначения нет, то данный прибор внеклассный, то есть его приведенная погрешность превышает 4%. Производитель, выпускающий прибор, гарантирует относительную погрешность измерения данным прибором, равную классу точности (приведенной погрешности) прибора при измерении величины, дающей отброс указателя на всю шкалу.

Средствам измерений с двумя или более диапазонами измерений одной и той же физической величины допускается присваивать два или более класса точности. Средствам измерений, предназначенным для измерений двух или более физических величин, допускается присваивать различные классы точности для каждой измеряемой величины. С целью ограничения номенклатуры средств измерений по точности для СИ конкретного вида устанавливают ограниченное число классов точности, определяемое технико-экономическими обоснованиями.

Общие требования к классам точности установлены национальным стандартом ГОСТ 8.401.

Обозначение класса точности средства измерения указывается в технической документации на средство измерения со ссылкой на стандарт или техническое условие (стандарт предприятия), а также дублируется на следующих частях на средства измерение:

- на отсчетном устройстве;
- на корпусе;
- на щитке;
- или других местах удобных для нанесения и чтения.

Цифра класса точности без условных обозначений указывает, что показанное значение измеряемой величины средством измерения не будет отличаться не более, чем соответствующие число процентов от верхнего предела диапазона измерений.

Обозначения классов точности приведены в таблице 1.

Порядок выполнения работы:

1. Законспектировать теоретические основы.
2. Определить погрешность показаний средств измерений, зная класс точности.
3. Ответить на вопросы, характеризующие погрешности и класс точности средств измерений.
4. Сделать вывод.

Ход работы:

1. Законспектировать теоретические основы.
2. Определить погрешность показаний средств измерений и его показания, зная класс точности, согласно варианту, указанному в таблице 2.
3. Ответить на вопросы, характеризующие погрешности и Класс точности средств измерений:
 - класс точности;
 - обозначение класса точности;
 - взаимосвязь класса точности и погрешности средств измерений.
4. Выводом к работе является определение показания прибора с учетом найденной погрешности.

Форма представления результата:

Отчет о проделанной работе

Критерии оценки:

- полнота выполненного задания;
- своевременное предоставление выполненной работы.

Таблица 1 – Обозначения классов точности

Формула выражения погрешности	Пределы допускаемой основной погрешности, %	Обозначение класса точности		Примечание
		в документации	на средстве измерений	
$\Delta = \pm a$	–	Класс точности М	М	–
$\Delta = \pm(a + bx)$	–	Класс точности С	С	–

$\gamma = \pm \frac{\Delta}{X_N}$	$\gamma = \pm 1,5$	Класс точности 1,5	1,5	если X_N выражено в единицах величины
$\gamma = \pm \frac{\Delta}{X_N}$	$\gamma = \pm 0,5$	Класс точности 0,5		если X_N принято равным длине шкалы (ее части)
$\delta = \pm \frac{\Delta}{X}$	$\delta = \pm 0,5$	Класс точности 0,5		—
$\delta = \pm \frac{\Delta}{X}$	$\delta = \pm (0,01 + 0,02 \left(\frac{ X_k }{X} \right) - 1)$	Класс точности 0,02/0,01	0,02/0,01	—

Примечания:

Δ – пределы допускаемой абсолютной основной погрешности; X – значение измеряемой величины или число делений, отсчитанных по шкале; X_N – нормирующее значение; a, b – положительные числа не зависящие от X ; X_k – больший по модулю предел измерений.

Числовые значения класса точности показывают отклонения в процентах.

Галочка под числом – средства измерение данного типа имеет существенно неравномерную шкалу.

Таблица 2 – Варианты заданий

№ варианта	Показание прибора контроля температуры, предел измерения и класс точности, указанный в окружности	Показание прибора контроля температуры, предел измерения и класс точности	Показание прибора контроля давления, предел измерения и класс точности
1	123,5 °C; 200 °C; 0,5	55 °C; −100...0...100 °C; 0,02/0,01	120 МПа; 200 МПа; 0,05
2	122,5 °C; 200 °C; 0,2	−55 °C; −200...0...200 °C; 0,02/0,01	101 МПа; 200 МПа; 0,1
3	121,5 °C; 200 °C; 0,5	50 °C; −100...0...100 °C; 0,02/0,01	131 МПа; 200 МПа; 0,05
4	120,5 °C; 200 °C; 0,2	−50 °C; −200...0...200 °C; 0,02/0,01	140 МПа; 200 МПа; 1,0
5	119,5 °C; 200 °C; 0,5	45 °C; −100...0...100 °C; 0,02/0,01	105 МПа; 200 МПа; 0,2
6	118,5 °C; 200 °C; 0,2	−45 °C; −200...0...200 °C; 0,02/0,01	107 МПа; 200 МПа; 1,5
7	117,5 °C; 200 °C; 0,5	40 °C; −100...0...100 °C; 0,02/0,01	125 МПа; 200 МПа; 2,5
8	124,5 °C; 200 °C; 0,2	−40 °C; −200...0...200 °C; 0,02/0,01	140 МПа; 200 МПа; 0,2
9	125,5 °C; 200 °C; 0,5	35 °C; −100...0...100 °C; 0,02/0,01	163 МПа; 200 МПа; 0,05
10	127,5 °C; 200 °C; 0,2	−35 °C; −200...0...200 °C; 0,02/0,01	108 МПа; 200 МПа; 0,5
11	126,5 °C; 200 °C; 0,5	25 °C; −100...0...100 °C; 0,02/0,01	124 МПа; 200 МПа; 1,5
12	128,5 °C; 200 °C; 0,2	−25 °C; −200...0...200 °C; 0,02/0,01	103 МПа; 200 МПа; 0,1
13	129,5 °C; 200 °C; 0,5	30 °C; −100...0...100 °C; 0,02/0,01	143 МПа; 200 МПа; 0,2
14	130,5 °C; 200 °C; 0,2	−30 °C; −50...0...50 °C; 0,02/0,01	133 МПа; 200 МПа; 1,5
15	131,5 °C; 200 °C; 0,5	20 °C; −100...0...100 °C; 0,02/0,01	122 МПа; 200 МПа; 0,05
16	132,5 °C; 200 °C; 0,2	−20 °C; −50...0...50 °C; 0,02/0,01	148 МПа; 200 МПа; 0,1
17	111,5 °C; 200 °C; 0,5	15 °C; −100...0...100 °C; 0,02/0,01	139 МПа; 200 МПа; 0,2
18	112,5 °C; 200 °C; 0,2	−15 °C; −50...0...50 °C; 0,02/0,01	117 МПа; 200 МПа; 0,1
19	115,5 °C; 200 °C; 0,5	10 °C; −100...0...100 °C; 0,02/0,01	147 МПа; 200 МПа; 0,5
20	114,5 °C; 200 °C; 0,2	−10 °C; −50...0...50 °C; 0,02/0,01	90 МПа; 200 МПа; 0,1
21	113,5 °C; 200 °C; 0,5	5 °C; −100...0...100 °C; 0,02/0,01	99 МПа; 200 МПа; 0,5
22	133,5 °C; 200 °C; 0,2	−5 °C; −50...0...50 °C; 0,02/0,01	151 МПа; 200 МПа; 0,2
23	134,5 °C; 200 °C; 0,5	65 °C; −100...0...100 °C; 0,02/0,01	152 МПа; 200 МПа; 0,05
24	109,5 °C; 200 °C; 0,2	−65 °C; −200...0...200 °C; 0,02/0,01	146 МПа; 200 МПа; 1,5
25	108,5 °C; 200 °C; 0,5	70 °C; −200...0...200 °C; 0,02/0,01	147 МПа; 200 МПа; 0,05
26	105,5 °C; 200 °C; 0,2	−70 °C; −100...0...100 °C; 0,02/0,01	159 МПа; 200 МПа; 0,2
27	104,5 °C; 200 °C; 0,5	75 °C; −100...0...100 °C; 0,02/0,01	123 МПа; 200 МПа; 0,05
28	102,5 °C; 200 °C; 0,2	−75 °C; −200...0...200 °C; 0,02/0,01	171 МПа; 200 МПа; 0,5
29	103,5 °C; 200 °C; 0,5	80 °C; −100...0...100 °C; 0,02/0,01	164 МПа; 200 МПа; 0,05
30	101,5 °C; 200 °C; 0,2	−80 °C; −200...0...200 °C; 0,02/0,01	152 МПа; 200 МПа; 0,1

Тема 2.3. Средства измерений и их характеристики

Лабораторная работа № 1 Измерение параметров деталей с помощью штангенинструментов

Цель работы: 1) освоить методику измерения параметров деталей с помощью штангенинструментов;
2) привить умения и навыки самостоятельной работы с учебником и дополнительной литературой.

Выполнив работу, Вы будете:

уметь:

- У1. выполнять технические измерения, необходимые при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту ДСМ и ДВС;
- У2. осознанно выбирать средства и методы измерения в соответствии с технологической задачей, обеспечивать поддержание качества работ;
- У3. указывать в технической документации требования к точности размеров, форме и взаимному расположению поверхностей, к качеству поверхности;
- У01.1 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;
- У01.2 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;
- У01.4 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
- У01.11 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника);
- У02.1 определять задачи для поиска информации;
- У02.2 определять необходимые источники информации;
- У02.4 структурировать получаемую информацию;
- У02.7 оформлять результаты поиска;
- У03.1 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности;
- У03.2 применять современную научную профессиональную терминологию;
- У04.5 использовать коммуникационные навыки при работе в команде для успешной работы над групповым решением проблем;
- У04.8 эффективно работать в команде;
- У05.2 использовать навыки устного общения в профессиональной деятельности;

Материальное обеспечение:

Индивидуальный раздаточный материал на данную тему.

Задание:

- 1 Измерить заданные параметры и зафиксировать результаты с учетом погрешности измерения.
- 2 Сделать вывод.

Краткие теоретические сведения:

Под названием штангенинструменты объединены многочисленные инструменты, применяемые для измерения линейных размеров методом непосредственной оценки или для нанесения размеров на поверхности заготовок в процессе разметки. К ним относятся: штангенциркули, штангенглубиномеры и штангенрейсмасы. Они предназначены для измерения наружных и внутренних размеров и глубин, а также разметочных работ.

Измерение в штангенинструментах основано на применении нониуса, который позволяет отсчитывать дробные деления основной шкалы. Цена деления нониуса штангенциркуля может

быть: 0,1, 0,05, 0,02 мм. Пределы измерения штангенциркулей до 2000 мм; Погрешность измерения штангенинструментов в диапазоне от 1 до 500 мм составляет от 50 до 200 мкм.

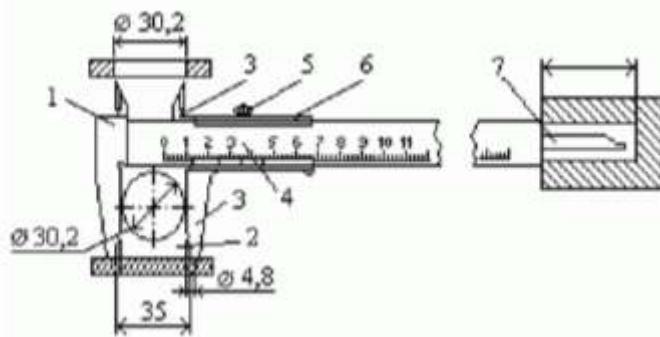


Рисунок 1 – Устройство нониуса и отсчет показаний штангенциркуля

Нониус представляет собой линейку со шкалой, по которой отсчитывают дробные деления основной шкалы. Отсчет измеряемой величины "A" с помощью штангенинструментов складывается из отсчета целых делений "N" по основной шкале и отсчета дробных делений "D" по шкале нониуса: $A = N + D$. При нулевом положении нулевые штрихи основной и нониусной шкал совпадают. При этом последний штрих шкалы нониуса также совпадает со штрихом основной шкалы, определяющим длину шкалы нониуса. При измерении шкала нониуса смещается относительно основной, и по положению нулевого штриха нониуса определяют величину этого смещения, равную измеряемой величине (N). Дробные деления определяют по совпадению какого-либо штриха нониуса с любым штрихом основной шкалы. Измерение с помощью штангенциркуля (рис.1) различных элементов конструкции (диаметров отверстия или вала, межцентрового расстояния, глубины отверстия и т.п.) проводят следующим образом: при отстопоренном винте 5 перемещают по штанге 1 нониус 6, приводят в соприкосновение с поверхностями измеряемых деталей измерительные поверхности штанги и нониуса 2 и 3 или соединенного с нониусом измерительного стержня 7. В этом положении необходимо застопорить рамку нониуса 6 винтом 5 и снять отсчет со шкалы прибора.

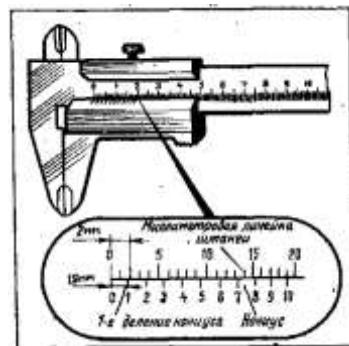


Рисунок 2 – Нониус штангенциркуля.

При измерении штангенциркулем целые миллиметры отсчитываются по миллиметровой шкале, а десятые доли — по шкале нониуса, начиная от нулевой отметки до той риски, которая совпадает с какой-либо риской миллиметровой шкалы (рис. 3).

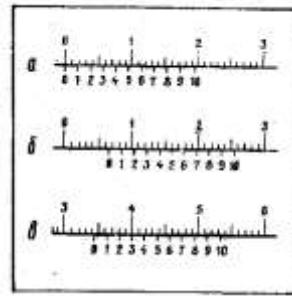


Рисунок 3 – Положение шкал штангенциркуля при отсчете размеров:

а) – 0,9мм; б) – 6,5 мм; в) – 34,3 мм.

Штангenglубиномер – это специализированный измерительный инструмент для высокоточного определения глубины отверстий и пазов. Различные типы штангenglубинометров широко применяется при станочной обработке деталей, в строительстве, ремонте машин и оборудования и других сферах деятельности.

Штангenglубиномеры предназначены для измерений глубин отверстий и пазов, высоты уступов и т.п. Цена деления нониуса этих инструментов составляет 0,05 мм, диапазоны измерений – 0...160; 0...200; 0...250; 0...315; 0...400 мм. На рис. 4 изображен штангenglубиномер типа ШГ, состоящий из штанги с основной миллиметровой шкалой 1, рамки 2 с нониусом 3, основанием (траверсой) 4.

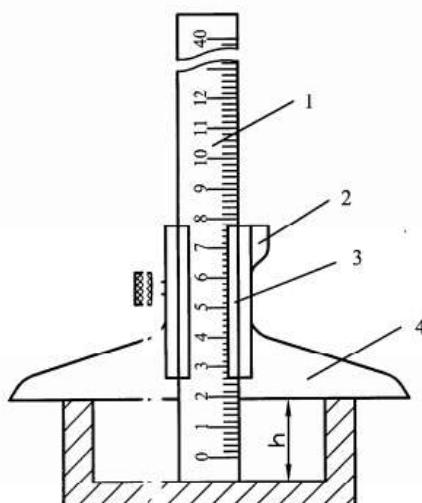


Рисунок 4 – Устройство штангenglубиномера

Измерительными поверхностями являются нижняя поверхность основания рамки и поверхность нижнего торца штанги.

При измерении штангenglубиномером основание рамки прижимают к поверхности изделия, а штангу приводят сначала вручную, затем с помощью механизма микроподачи до упора в дно изделия. Далее стопорят штангу стопорным винтом и производят отсчет показаний.

Порядок выполнения работы:

1. Законспектировать теоретические основы.
2. Измерить размеры деталей.
3. Проставить полученные размеры на эскизе.
4. Ответить на вопросы, характеризующие процесс измерения штангенциркулем.
5. Сделать вывод.

Ход работы:

1. Законспектировать теоретические основы.
2. Начертить эскиз измеряемой детали.

3. Осмотреть штангенциркуль, штангенглубиномер и проверить их точность.
4. Измерить размеры детали.
5. Проставить полученные размеры на эскизе.
6. Ответить на вопросы, характеризующие процесс измерения штангенциркулем, штангенглубиномером.
7. Выводом к работе является определение искомых значений.

Форма представления результата:

Отчет о проделанной работе

Критерии оценки:

- полнота выполненного задания;
- своевременное предоставление выполненной работы.

Тема 2.3. Средства измерений и их характеристики

Лабораторная работа № 2 Измерение параметров деталей с помощью микрометров

Цель работы: 1) освоить методику измерения параметров деталей с помощью микрометров;

2) привить умения и навыки самостоятельной работы с учебником и дополнительной литературой.

Выполнив работу, Вы будете:

уметь:

- У1. выполнять технические измерения, необходимые при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту ДСМ и ДВС;
- У2. осознанно выбирать средства и методы измерения в соответствии с технологической задачей, обеспечивать поддержание качества работ;
- У3. указывать в технической документации требования к точности размеров, форме и взаимному расположению поверхностей, к качеству поверхности;
- У01.1 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;
- У01.2 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;
- У01.4 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
- У01.11 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника);
- У02.1 определять задачи для поиска информации;
- У02.2 определять необходимые источники информации;
- У02.4 структурировать получаемую информацию;
- У02.7 оформлять результаты поиска;
- У03.1 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности;
- У03.2 применять современную научную профессиональную терминологию;
- У04.5 использовать коммуникационные навыки при работе в команде для успешной работы над групповым решением проблем;
- У04.8 эффективно работать в команде;
- У05.2 использовать навыки устного общения в профессиональной деятельности;

Материальное обеспечение:

Индивидуальный раздаточный материал на данную тему.

Задание:

1 Измерить заданные параметры и зафиксировать результаты с учетом погрешности измерения.

2 Сделать вывод.

Краткие теоретические сведения:

Измерение микрометром основано на использовании точной винтовой пары (винт-гайка), которая преобразует вращательные движения микровинта в поступательные. Цена деления прибора 0.01 мм. Погрешность измерения зависит от пределов измерения микрометра и составляет: от 3 мкм для микрометров 0-25 мм до 50 мкм для микрометров с пределами измерения 400-500 мм.

Устройство микрометра. Общий вид микрометра показан на рис.1.

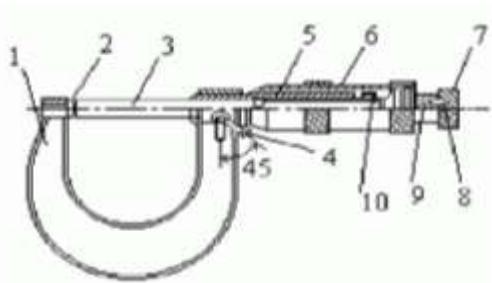


Рисунок 1 – Общий вид микрометра

Корпусом инструмента служит скоба 1, в которую запрессованы с одной стороны пятка 2, с другой - стебель 5, на котором закреплена микрогайка и нанесена продольная шкала. Одной измерительной поверхностью является торец микрометрического винта 3, выдвигающегося из стебля, второй - торец пятки 2. Микровинт связан с корпусом барабана 6, имеющим на конусном конце круговую шкалу. Заканчивается барабан резьбой, на которую навинчивается гайка 9, являющаяся корпусом механизма трещетки. Основное назначение - трещетки обеспечивать постоянство измерительного усилия за счет храповика 7 и подпружиненного стержня 8. Микрометр снабжен устройством 4, позволяющим стопорить микровинт и гайкой 10 для регулировки зазора в паре микровинт - микрогаика.

Отсчет показаний микрометрических инструментов. Отсчетное устройство микрометрических инструментов состоит из двух шкал (рис. 1). Продольная шкала имеет два ряда штрихов с интервалом 1 мм, расположенных по обе стороны горизонтальной линии и смещенных относительно друг друга на 0.5 мм. Таким образом, оба ряда штрихов образуют одну продольную шкалу с ценой деления 0.5 мм. Микровинт связан с барабаном 6, который на конусном конце имеет круговую шкалу с числом делений $n=50$. Учитывая, что шаг резьбы винтовой пары $S=0,5\text{мм}$, цена деления круговой шкалы (нониуса) микрометра "С" равна: $C = S / n = 0,5 / 50 = 0,01\text{мм}$. Размер измеряемой детали с точностью до 0,5 мм отсчитывают по шкале стебля указателем, которым является скошенный край барабана. Сотые доли миллиметра отсчитывают по круговой шкале барабана, указателем которой является продольный штрих на стебле микрометра.

Установка микрометра на нуль. Перед началом измерений микрометрическими инструментами производят их проверку и установку на нуль. Установку микрометров на нуль производят на начальном делении шкалы. Для микрометров с пределом измерений 0- 25 мм - на нулевом делении шкалы, для микрометров с пределами измерений 25-50 мм - на делении 25 и т.д. Осторожно вращая микровинт за трещетку, приводят в соприкосновение измерительные поверхности микровинта и пятки. При указанном соприкосновении скошенный край барабана микрометра должен установиться так, чтобы штрих начального деления основной шкалы (нуль или 25, 50 мм и т.д.) был полностью виден, а нулевое деление круговой шкалы барабана совпадало с продольной горизонтальной линией на стебле 5 (рис. 1).

Порядок выполнения работы:

1. Законспектировать теоретические основы.
2. Измерить размеры детали.
3. Ответить на вопросы, характеризующие процесс измерения микрометром.
4. Сделать вывод.

Ход работы:

1. Законспектировать теоретические основы.
2. Ознакомиться с деталью, подлежащей обмеру и ее чертежом.

3. Проверить устанавливаемость. Отведите микровинт в исходное положение, для сего микрометр возьмите левой рукой за скобу около пятки, как показано на рисунке и правой рукой вращайте микровинт за трещотку против часовой стрелки (на себя) до появления из-под барабана на шкале стебля штриха, показывающего размер на 0,5 мм больше, чем величина номинального размера, заданного по чертежу измеряемой детали. Вращать пальцами правой руки трещотку от себя и подведите микровинт к поверхности детали до зажима ее между торцами микровинта и пятки настолько плотно, чтобы трещотка повернулась 2...3 раза. Следует избегать перекоса детали.

4. Снять показания микрометра.
5. Ответить на вопросы, характеризующие процесс измерения штангенциркулем.
6. Выводом к работе является определение искомых значений.

Форма представления результата:

Отчет о проделанной работе

Критерии оценки:

- полнота выполненного задания;
- своевременное предоставление выполненной работы.

Тема 4.1. Взаимозаменяемость и ее роль в повышении качества продукции

Практическая работа № 3 Расчет и построение допусков и посадок соединений

Цель работы: 1) освоить методику вычисления допусков и посадок;

2) привить умения и навыки самостоятельной работы с учебником и дополнительной литературой.

Выполнив работу, Вы будете:

уметь:

- У1. выполнять технические измерения, необходимые при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту ДСМ и ДВС;
- У3. указывать в технической документации требования к точности размеров, форме и взаимному расположению поверхностей, к качеству поверхности;
- У4. пользоваться таблицами стандартов и справочниками, в том числе в электронной форме, для поиска нужной технической информации;
- У01.1 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;
- У01.2 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;
- У01.4 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
- У01.11 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника);
- У02.1 определять задачи для поиска информации;
- У02.2 определять необходимые источники информации;
- У02.4 структурировать получаемую информацию;
- У02.7 оформлять результаты поиска;
- У03.1 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности;
- У03.2 применять современную научную профессиональную терминологию;
- У04.5 использовать коммуникационные навыки при работе в команде для успешной работы над групповым решением проблем;
- У04.8 эффективно работать в команде;
- У05.2 использовать навыки устного общения в профессиональной деятельности;

Материальное обеспечение:

Индивидуальный раздаточный материал на данную тему.

Задание:

1 Вычислить допуски и посадки.

2 Сделать вывод.

Краткие теоретические сведения:

Размер – числовое значение линейной величины (диаметра, длины и т.п.) в выбранных единицах измерения.

Действительный размер – размер элемента, установленный измерением.

Предельные размеры – два предельно допустимых размера элемента, между которыми должен находиться (или которым может быть равен) действительный размер.

Наибольший предельный размер – наибольший допустимый размер элемента (рис. 1).

Наименьший предельный размер – наименьший допустимый размер элемента (рис.1).

Номинальный размер – размер, относительно которого определяются отклонения (рис. 1 и 2).

Отклонение – алгебраическая разность между размером (действительным или предельным размером) и соответствующим номинальным размером.

Обозначения отклонений, их определения и формулы приведены в таблице 1.

Действительное отклонение — алгебраическая разность между действительным и соответствующим номинальным размерами.

Предельное отклонение — алгебраическая разность между предельным и соответствующим номинальным размерами. Различают верхнее и нижнее предельные отклонения. Одно из двух предельных отклонений называется верхним, другое — нижним.

Верхнее отклонение ES , es — алгебраическая разность между наибольшим предельным и соответствующим номинальным размерами (рис. 2).

ES — верхнее отклонение отверстия; es — верхнее отклонение вала.

Нижнее отклонение EI , ei — алгебраическая разность между наименьшим предельным и соответствующим номинальным размерами (рис. 2).

EI — нижнее отклонение отверстия; ei — нижнее отклонение вала.

Основное отклонение — одно из двух предельных отклонений (верхнее или нижнее), определяющее положение поля допуска относительно нулевой линии. В данной системе допусков и посадок основным является отклонение, ближайшее к нулевой линии.

Нулевая линия — линия, соответствующая номинальному размеру, от которой откладываются отклонения размеров при графическом изображении полей допусков и посадок.

Если нулевая линия расположена горизонтально, то положительные отклонения откладываются вверх от нее, а отрицательные — вниз (рис. 2).

Допуск T — разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами или алгебраическая разность между верхним и нижним отклонениями (рис. 2).

Допуск — это абсолютная величина без знака. Допуск характеризует точность изготовления детали. Чем меньше допуск, тем труднее обрабатывать деталь, так как повышаются требования к точности станка, инструмента, приспособлений, квалификации рабочего. Неоправданно большие допуски снижают надежность и качество работы изделия.

Стандартный допуск IT — любой из допусков, устанавливаемых данной системой допусков и посадок.

Поле допуска — поле, ограниченное наибольшим и наименьшим предельными размерами и определяемое величиной допуска и его положением относительно номинального размера. При графическом изображении поле допуска заключено между двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему отклонениям относительно нулевой линии (рис. 2).

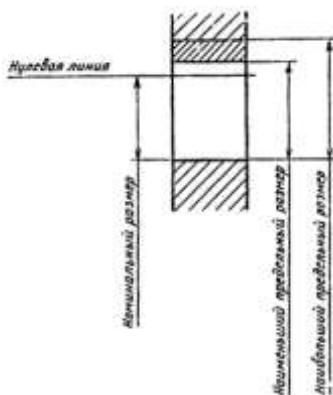


Рисунок 1 – Размер
детали

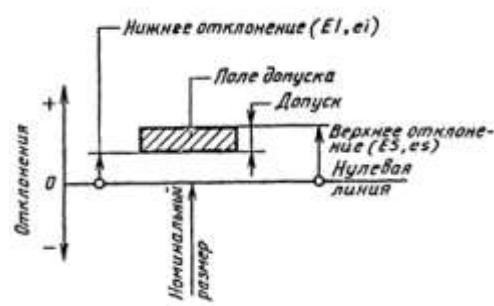


Рисунок 2 – Изображение на
чертежах размеров деталей

Поле допуска определяется величиной допуска и его положением относительно номинального размера. При графическом изображении поле допуска заключено между линиями, соответствующими верхнему и нижнему отклонениям относительно нулевой линии.

Таблица 1 – Предельные отклонения и допуск размера

Условное обозначение, наименование и определение	Расчетные формулы
D (d) – номинальный размер отверстия (вала) – размер, относительно которого определяются предельные размеры и который служит также началом отсчета отклонений	–
ES (es) – верхнее отклонение отверстия (вала) – алгебраическая разность между наибольшим предельным D_{\max} (d_{\max}) и номинальным размерами отверстия (вала)	$ES = D_{\max} - D$ ($es = d_{\max} - d$)
EI (ei) – нижнее отклонение отверстия (вала) – алгебраическая разность между наименьшим предельным D_{\min} (d_{\min}) и номинальным размерами отверстия (вала)	$EI = D_{\min} - D$ ($ei = d_{\min} - d$)
TD (Td) – допуск размера отверстия (вала) – разность между наибольшим D_{\max} (d_{\max}) и наименьшим D_{\min} (d_{\min}) предельными размерами отверстия (вала) или абсолютная величина алгебраической разности между верхним ES (es) и нижним EI (ei) отклонениями отверстия (вала)	$TD = D_{\max} - D_{\min}$ ($Td = d_{\max} - d_{\min}$) или $TD = ES - EI$ ($Td = es - ei$)

Квалитет (степень точности) – совокупность допусков, рассматриваемых как соответствующие одному уровню точности для всех номинальных размеров.

Единица допуска i , I – множитель в формулах допусков, являющийся функцией номинального размера и служащий для определения числового значения допуска.

Примечание. i – единица допуска для номинальных размеров до 500 мм, I – единица допуска для номинальных размеров св. 500 мм.

Допуски в квалитетах определяются формулой (1):

$$ITq=ai, \quad (1)$$

где q – номер квалитета;

a – безразмерный коэффициент, установленный для каждого квалитета (таблица 2);

i – единица допуска, мкм, определяемый по формулам (2), (3):

$$i = 0,45\sqrt[3]{D_c} + 0,001D_c, \quad (2)$$

$$I = 0,004D_c + 2,1, \quad (3)$$

где D_c – среднее геометрическое граничных значений интервала номинальных размеров (таблица 3), $D_c = \sqrt{(D_{\min} D_{\max})}$

Таблица 2 – Расчетные формулы допусков квалитетов от 5 до 17

Номер квалитета	Допуск		Число единиц допуска	Методы финишной обработки деталей
	Обозначение	Расчетная формула		
5	IT5	7i	7	Притирка и доводка, тонкое (прецзионное) шлифование, суперфиниширование (две операции), полирование тонкое
6	IT6	10i	10	Притирка и доводка, тонкое (алмазное) обтачивание и растачивание, чистовое протягивание, чистовое шлифование, калибрование отверстий шариком, обкатывание и раскатывание роликами или шариками, хонингование
7	IT7	16i	16	Чистовое обтачивание и растачивание, чистовое шлифование, чистовое протягивание, развертывание двумя развертками, полирование, холодная штамповка с зачисткой и калибровкой
8	IT8	25i	25	Чистовое обтачивание и растачивание, развертывание одной-двумя развертками, шлифование, хонингование, обкатывание роликом или шариком, тонкое строгание, тонкое фрезерование, тонкое шабрение

9	IT9	40 i	40	Шлифование, фрезерование, развертывание, обтачивание и растачивание, протягивание
10	IT10	64 i	64	Шлифование, обтачивание и растачивание, зенкерование и развертывание, сверление по кондуктору, чистовое строгание и фрезерование, точное литье под давлением, точное прессование деталей из пластмасс
11	IT11	100i	100	Чистовое строгание, чистовое фрезерование, сверление по кондуктору, литье по выплавляемым моделям, холодная штамповка, зенкерование, Точение и обтачивание
12 13	IT 12 IT13	160i 250i	160 250	Черновое обтачивание и растачивание, сверление без кондуктора, строгание, долбление, черновое фрезерование, литье в оболочковые формы, холодная штамповка в вырубных штампах, рассверливание
14 15	IT14 IT15	400i 640i	400 640	Черновое обтачивание, растачивание, фрезерование и долбление, литье в песчаные формы и в кокиль, литье под давлением, горячая ковка в штампах
16 17	IT16 IT17	1000i 1600i	1000 1600	Грубое обтачивание и растачивание, автоматическая газовая резка, сварка, литье в песчаные формы, горячая ковка в штампах, черновое обтачивание

Таблица 3 – Интервалы номинальных размеров, в мм

Основные		Промежуточные		Основные		Промежуточные		Основные		Промежуточные	
Св. До		Cв.	До	Cв.	До	Св. До		Cв.	До	Cв.	До
—	3	—	—	180	250	180	200	125	1 600	1250	1 400
3	6	—	—			200	225	0		1400	1 600
6	10	—	—			225	250	160	2 000	1600	1 800
10	18	10	14	250	315	250	280			1800	2 000
		14	18			280	315	200	2 500	2000	2 240
18	30	18	24	315	400	315	355	0		2240	2 500
		24	30			355	400	250	3 150	2500	2 800
30	50	30	40	400	500	400	450	0		2800	3 150
		40	50			450	500	315	4 000	3150	3 550
50	80	50	65	500	630	500	560	0		3550	4 000
		65	80			560	630	400	5 000	4000	4 500
80	120	80	100	630	800	630	710			4500	5 000
		100	120			710	800	500	6 300	5000	5 600
120	180	120	140	800	1000	800	900	0		5600	6 300
		140	160			900	1000	630	8 000	6300	7 100
		160	180	100	1250	1000	1120	0		7100	8 000
						1120	1250	800	10 000	8000	9 000
								0		9000	10 000

В таблице 4 приведены квалитеты точности вала и отверстия в зависимости от интервалов номинальных размеров.

Таблица 4 – Допуски квалитетов

Квалитет по ЕСДП	Интервалы номинальных размеров, мм									
	Св. 0,3 до 0,6	Св. 0,6 до 1	Св. 1 до 3	Св. 3 до 6	Св. 6 до 10	Св. 10 до 18	Св. 18 до 30	Св. 30 до 50	Св. 50 до 80	Св. 80 до 120
4	3	3	3	4	4	5	6	7	8	10
–	1,8	2								
5	4	4	4	5	6	8	9	11	13	15
–	4	5								
	2,5	3								
6	6	6	6	8	9	11	13	16	19	22
–	6	7	6	8	10	12	14	17	20	23
	4	5	6	8	9	11	13	15	18	21
7	10	10	10	12	15	18	21	25	30	35
–	10	12	9							
	6	7	10	13	16	19	23	27		
8	14	14	14	18	22	27	33	39	46	54
–	10	12								
9	25	25	25	30	36	43	52	62	74	87
–	15	18	20	25	30	35	45	50	60	70
10	40	40	40	48	58	70	84	100	120	140
–	25	30								
11	60	60	60	75	90	110	130	160	190	220
–	40	45	60	80	100	120	140	170	200	230
12	100	100	100	120	150	180	210	250	300	350
–	60	70	120	160	200	240	280	340	400	460
13	140	140	140	180	220	270	330	390	460	540
14	250	250	250	300	360	430	520	620	740	870
–	140	160								

Вал – термин, условно применяемый для обозначения наружных элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы.

Отверстие – термин, условно применяемый для обозначения внутренних элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы.

Основной вал – вал, верхнее отклонение которого равно нулю.

Основное отверстие – отверстие, нижнее отклонение которого равно нулю.

Посадка – характер соединения двух деталей, определяемый разностью их размеров до сборки.

Номинальный размер посадки – номинальный размер, общий для отверстия и вала, составляющих соединение.

Допуск посадки – сумма допусков отверстия и вала, составляющих соединение.

Зазор – разность между размерами отверстия и вала до сборки, если размер отверстия больше размера вала (рис. 3).

Натяг – разность между размерами вала и отверстия до сборки, если размер вала больше размера отверстия (рис. 4).

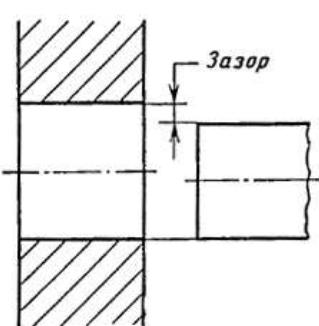


Рисунок 3 – Изображение зазора

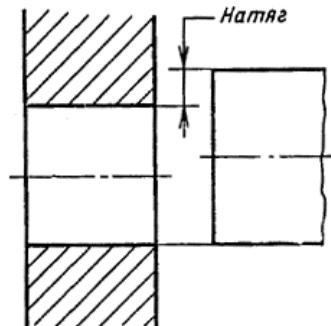


Рисунок 4 – Изображение натяга

Посадка с зазором – посадка, при которой всегда образуется зазор в соединении, т.е. наименьший предельный размер отверстия больше наибольшего предельного размера вала или равен ему. При графическом изображении поле допуска отверстия расположено над полем допуска вала (рис. 5).

Посадка с натягом – посадка, при которой всегда образуется натяг в соединении, т.е. наибольший предельный размер отверстия меньше наименьшего предельного размера вала или равен ему. При графическом изображении поле допуска отверстия расположено под полем допуска вала (рис. 6).

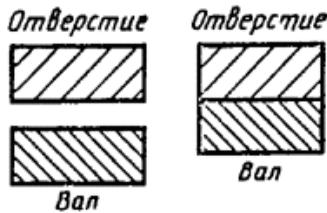


Рисунок 5 – Изображение посадки с зазором

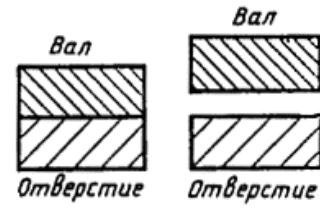


Рисунок 6 – Изображение посадки с натягом

Зазоры и натяги рассчитываются по формулам, приведенным в таблице 5.

Таблица 5 – Предельные зазоры (натяги), посадки и допуск посадки

Наименование, условное обозначение и определение	Расчетная
<i>Наибольший зазор</i> S_{max} – разность между наибольшим предельным размером отверстия D_{max} и наименьшим предельным размером вала d_{min} или алгебраическая разность между верхним отклонением отверстия ES и нижним отклонением вала ei	$S_{max} = D_{max} - d_{min}$ или $S_{max} = ES - ei$
<i>Наименьший зазор</i> S_{mln} – разность между наименьшим предельным размером отверстия D_{min} и наибольшим предельным размером вала d_{max} или алгебраическая разность между нижним отклонением отверстия EI и верхним отклонением вала es	$S_{min} = D_{min} - d_{max}$ или $S_{min} = EI - es$
<i>Наибольший натяг</i> N_{max} – разность между наибольшим предельным размером вала d_{max} и наименьшим предельным размером отверстия D_{mln} или алгебраическая разность между верхним отклонением вала es и нижним отклонением отверстия EI	$N_{max} = d_{max} - D_{mln}$ или $N_{max} = es - EI$
<i>Наименьший натяг</i> N_{mln} – разность между наименьшим предельным размером вала d_{mln} и наибольшим предельным размером отверстия D_{max} или алгебраическая разность между нижним отклонением вала ei и верхним отклонением отверстия ES	$N_{min} = d_{min} - D_{max}$ или $N_{min} = ei - ES$
<i>Средний зазор</i> S_c (<i>натяг</i> N_c) – среднее арифметическое между наибольшим S_{max} (N_{max}) и наименьшим S_{mln} (N_{min}) зазорами (натягами)	$S_c = 0,5(S_{max} + S_{min})$ $N_c = 0,5(N_{max} + N_{min})$
<i>Допуск посадки с зазором</i> TS (<i>с натягом</i> TN) – разность между наибольшим зазором S_{max} (N_{max}) и наименьшим зазором S_{mln} (N_{min}) или сумма допусков отверстия TD и вала Td	$TS = S_{max} - S_{min}$ $TN = N_{max} - N_{min}$ или $TS = TD + Td$

Переходная посадка – посадка, при которой возможно получение как зазора, так и натяга в соединении, в зависимости от действительных размеров отверстия и вала.

Наименьший зазор – разность между наименьшим предельным размером отверстия и наибольшим предельным размером вала в посадке с зазором.

Наибольший зазор – разность между наибольшим предельным размером отверстия и наименьшим предельным размером вала в посадке с зазором или в переходной посадке.

Порядок выполнения работы:

1. Законспектировать теоретические основы.
2. Рассчитать допуски и посадки.
3. Изобразить схему поля допуска.
4. Сделать вывод.

Ход работы:

1. Законспектировать теоретические основы.
2. Определить годность вала согласно варианту, указанному в таблице 1.
3. Изобразить схему расположения поля допуска вала согласно варианту, указанному в таблице 2, и вычислить допуск на его изготовление.
4. Определить предельные размеры и допуск отверстия и вала, согласно варианту, указанному в таблице 3.
5. Определить допуск вала 7-го квалитета, если его номинальный размер, указан в таблице 4.
6. Определить квалитет точности вала по известному допуску, согласно варианту, указанному в таблице 5. Предложить операции обработки для получения квалитетов.
7. Определить допуск вала и отверстия согласно варианту, указанному в таблице 6.
8. Дать характеристику основным понятиям, характеризующим допуски и посадки.
9. Выводом к работе являются значения, полученные в ходе произведенных расчетов.

Форма представления результата:

Отчет о проделанной работе

Критерии оценки:

- полнота выполненного задания;
- своевременное предоставление выполненной работы.

Таблица 1 – Размеры вала

Вариант 1.	Вариант 2.
На чертеже задан вал $\varnothing 10_{-0,028}^{+0,013}$ мм. После измерения размер вала = 10,005 мм, размер второго вала = 9,975 мм.	На чертеже задан вал $\varnothing 10_{-0,028}^{+0,013}$ мм. После измерения размер вала = 10,010 мм, размер второго вала = 9,973 мм.
Вариант 3.	Вариант 4.
На чертеже задан вал $\varnothing 10_{-0,029}^{+0,016}$ мм. После измерения размер вала = 10,005 мм, размер второго	На чертеже задан вал $\varnothing 10_{-0,029}^{+0,015}$ мм. После измерения размер вала = 10,010 мм, размер

вала = 9,975 мм.	второго вала = 9,973 мм.
Вариант 5. На чертеже задан вал $\varnothing 10_{-0,033}^{-0,025}$ мм. После измерения размер вала = 10,005 мм, размер второго вала = 9,975 мм.	Вариант 6. На чертеже задан вал $\varnothing 10_{-0,033}^{-0,023}$ мм. После измерения размер вала = 10,010 мм, размер второго вала = 9,973 мм.
Вариант 7. На чертеже задан вал $\varnothing 10_{-0,027}^{-0,016}$ мм. После измерения размер вала = 10,005 мм, размер второго вала = 9,975 мм.	Вариант 8. На чертеже задан вал $\varnothing 10_{-0,027}^{-0,017}$ мм. После измерения размер вала = 10,010 мм, размер второго вала = 9,973 мм.
Вариант 9. На чертеже задан вал $\varnothing 10_{-0,035}^{-0,028}$ мм. После измерения размер вала = 10,005 мм, размер второго вала = 9,975 мм.	Вариант 10. На чертеже задан вал $\varnothing 10_{-0,035}^{-0,029}$ мм. После измерения размер вала = 10,010 мм, размер второго вала = 9,973 мм.
Вариант 11. На чертеже задан вал $\varnothing 10_{-0,024}^{-0,019}$ мм. После измерения размер вала = 10,005 мм, размер второго вала = 9,978 мм.	Вариант 12. На чертеже задан вал $\varnothing 10_{-0,021}^{-0,018}$ мм. После измерения размер вала = 10,010 мм, размер второго вала = 9,979 мм.
Вариант 13. На чертеже задан вал $\varnothing 10_{-0,035}^{-0,033}$ мм. После измерения размер вала = 10,005 мм, размер второго вала = 9,967 мм.	Вариант 14. На чертеже задан вал $\varnothing 10_{-0,035}^{-0,031}$ мм. После измерения размер вала = 10,010 мм, размер второго вала = 9,966 мм.
Вариант 15. На чертеже задан вал \varnothing	Вариант 16. На чертеже задан вал \varnothing

$10_{-0,024}^{-0,019}$ ММ.	$10_{-0,021}^{-0,018}$ ММ.
После измерения размер вала = 10,005 мм, размер второго вала = 9,975 мм.	После измерения размер вала = 10,010 мм, размер второго вала = 9,973 мм.
Вариант 17. На чертеже задан вал $\varnothing 10_{-0,037}^{-0,035}$ ММ.	Вариант 18. На чертеже задан вал $\varnothing 10_{-0,039}^{-0,033}$ ММ.
После измерения размер вала = 10,005 мм, размер второго вала = 9,967 мм.	После измерения размер вала = 10,010 мм, размер второго вала = 9,966 мм.
Вариант 19. На чертеже задан вал $\varnothing 10_{-0,024}^{-0,011}$ ММ.	Вариант 20. На чертеже задан вал $\varnothing 10_{-0,021}^{-0,016}$ ММ.
После измерения размер вала = 10,005 мм, размер второго вала = 9,975 мм.	После измерения размер вала = 10,010 мм, размер второго вала = 9,973 мм.
Вариант 21. На чертеже задан вал $\varnothing 10_{-0,043}^{-0,039}$ ММ.	Вариант 22. На чертеже задан вал $\varnothing 10_{-0,039}^{-0,032}$ ММ.
После измерения размер вала = 10,005 мм, размер второго вала = 9,967 мм.	После измерения размер вала = 10,010 мм, размер второго вала = 9,966 мм.
Вариант 23. На чертеже задан вал $\varnothing 10_{-0,024}^{-0,012}$ ММ.	Вариант 24. На чертеже задан вал $\varnothing 10_{-0,021}^{-0,018}$ ММ.
После измерения размер вала = 10,005 мм, размер второго вала = 9,975 мм.	После измерения размер вала = 10,010 мм, размер второго вала = 9,973 мм.

Таблица 2 – Размер вала

Вариант 1.	Вариант 2.
Вал $\varnothing 10_{-0,028}^{-0,013}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{-0,027}^{-0,016}$ ММ.

Вал $\varnothing 10_{-0,013}^{+0,013}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{-0,017}^{+0,017}$ ММ.
Вал $\varnothing 10_{-0,034}^{+0,019}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{-0,037}^{+0,011}$ ММ.
Вал $\varnothing 10_{+0,021}^{+0,017}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{+0,021}^{+0,014}$ ММ.
Вал $\varnothing 10_{+0,032}^{+0,014}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{+0,028}^{+0,015}$ ММ.
Вариант 3.	Вариант 4.
Вал $\varnothing 10_{-0,024}^{-0,011}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{-0,027}^{-0,017}$ ММ.
Вал $\varnothing 10_{-0,012}^{+0,012}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{-0,018}^{+0,018}$ ММ.
Вал $\varnothing 10_{-0,03}^{+0,029}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{-0,033}^{+0,017}$ ММ.
Вал $\varnothing 10_{+0,022}^{+0,014}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{+0,028}^{+0,014}$ ММ.
Вал $\varnothing 10_{+0,018}^{+0,008}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{+0,024}^{+0,018}$ ММ.
Вариант 5.	Вариант 6.
Вал $\varnothing 10_{-0,024}^{-0,021}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{-0,027}^{-0,017}$ ММ.
Вал $\varnothing 10_{-0,012}^{+0,012}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{-0,018}^{+0,018}$ ММ.
Вал $\varnothing 10_{-0,03}^{+0,039}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{-0,033}^{+0,007}$ ММ.
Вал $\varnothing 10_{+0,022}^{+0,004}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{+0,028}^{+0,011}$ ММ.
Вал $\varnothing 10_{+0,032}^{+0,014}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{+0,028}^{+0,014}$ ММ.
Вариант 7.	Вариант 8.
Вал $\varnothing 10_{-0,029}^{-0,011}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{-0,024}^{-0,018}$ ММ.
Вал $\varnothing 10_{-0,019}^{+0,019}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{-0,015}^{+0,015}$ ММ.
Вал $\varnothing 10_{-0,03}^{+0,023}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{-0,023}^{+0,015}$ ММ.

Вал $\varnothing 10^{+0,039}$ ММ.	Вал $\varnothing 10^{+0,029}$ ММ.
Вал $\varnothing 10^{+0,014}_{+0,032}$ ММ.	Вал $\varnothing 10^{+0,014}_{+0,042}$ ММ.
Вал $\varnothing 10^{+0,011}_{+0,025}$ ММ.	Вал $\varnothing 10^{+0,014}_{+0,022}$ ММ.
Вариант 9.	Вариант 10.
Вал $\varnothing 10^{-0,005}_{-0,029}$ ММ.	Вал $\varnothing 10^{-0,021}_{-0,029}$ ММ.
Вал $\varnothing 10^{+0,029}_{-0,029}$ ММ.	Вал $\varnothing 10^{+0,014}_{-0,014}$ ММ.
Вал $\varnothing 10_{-0,05}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{-0,07}$ ММ.
Вал $\varnothing 10^{+0,049}$ ММ.	Вал $\varnothing 10^{+0,039}$ ММ.
Вал $\varnothing 10^{+0,014}_{+0,022}$ ММ.	Вал $\varnothing 10^{+0,028}_{+0,032}$ ММ.
Вал $\varnothing 10^{+0,011}_{+0,028}$ ММ.	Вал $\varnothing 10^{+0,017}_{+0,021}$ ММ.
Вариант 11.	Вариант 12.
Вал $\varnothing 10^{-0,007}_{-0,029}$ ММ.	Вал $\varnothing 10^{-0,008}_{-0,029}$ ММ.
Вал $\varnothing 10^{+0,09}_{-0,09}$ ММ.	Вал $\varnothing 10^{+0,04}_{-0,04}$ ММ.
Вал $\varnothing 10_{-0,025}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{-0,05}$ ММ.
Вал $\varnothing 10^{+0,017}$ ММ.	Вал $\varnothing 10^{+0,029}$ ММ.
Вал $\varnothing 10^{+0,004}_{+0,012}$ ММ.	Вал $\varnothing 10^{+0,014}_{+0,032}$ ММ.
Вал $\varnothing 10^{+0,014}_{+0,022}$ ММ.	Вал $\varnothing 10^{+0,014}_{+0,032}$ ММ.
Вариант 13.	Вариант 14.
Вал $\varnothing 10^{-0,007}_{-0,029}$ ММ.	Вал $\varnothing 10^{-0,011}_{-0,029}$ ММ.
Вал $\varnothing 10^{+0,019}_{-0,019}$ ММ.	Вал $\varnothing 10^{+0,14}_{-0,14}$ ММ.
Вал $\varnothing 10_{-0,023}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{-0,025}$ ММ.
Вал $\varnothing 10^{+0,017}$ ММ.	Вал $\varnothing 10^{+0,027}$ ММ.
Вал $\varnothing 10^{+0,004}_{+0,015}$ ММ.	Вал $\varnothing 10^{+0,008}_{+0,012}$ ММ.

Вал $\varnothing 10^{+0,021}_{-0,029}$ ММ.	Вал $\varnothing 10^{+0,017}_{-0,021}$ ММ.
Вариант 15.	Вариант 16.
Вал $\varnothing 10^{-0,028}_{-0,034}$ ММ.	Вал $\varnothing 10^{-0,018}_{-0,029}$ ММ.
Вал $\varnothing 10^{+0,017}_{-0,017}$ ММ.	Вал $\varnothing 10^{+0,024}_{-0,024}$ ММ.
Вал $\varnothing 10_{-0,013}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{-0,013}$ ММ.
Вал $\varnothing 10^{+0,019}$ ММ.	Вал $\varnothing 10^{+0,009}$ ММ.
Вал $\varnothing 10^{+0,014}_{+0,033}$ ММ.	Вал $\varnothing 10^{+0,017}_{+0,035}$ ММ.
Вал $\varnothing 10^{+0,014}_{+0,032}$ ММ.	Вал $\varnothing 10^{+0,011}_{+0,028}$ ММ.
Вариант 17.	Вариант 18.
Вал $\varnothing 10^{-0,007}_{-0,012}$ ММ.	Вал $\varnothing 10^{-0,008}_{-0,021}$ ММ.
Вал $\varnothing 10^{+0,022}_{-0,022}$ ММ.	Вал $\varnothing 10^{+0,03}_{-0,03}$ ММ.
Вал $\varnothing 10_{-0,017}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{-0,05}$ ММ.
Вал $\varnothing 10^{+0,009}$ ММ.	Вал $\varnothing 10^{+0,029}$ ММ.
Вал $\varnothing 10^{+0,011}_{+0,035}$ ММ.	Вал $\varnothing 10^{+0,014}_{+0,032}$ ММ.
Вал $\varnothing 10^{+0,014}_{+0,022}$ ММ.	Вал $\varnothing 10^{+0,017}_{+0,021}$ ММ.
Вариант 19.	Вариант 20.
Вал $\varnothing 10^{-0,028}_{-0,033}$ ММ.	Вал $\varnothing 10^{-0,007}_{-0,029}$ ММ.
Вал $\varnothing 10^{+0,021}_{-0,021}$ ММ.	Вал $\varnothing 10^{+0,02}_{-0,02}$ ММ.
Вал $\varnothing 10_{-0,013}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{-0,05}$ ММ.
Вал $\varnothing 10^{+0,019}$ ММ.	Вал $\varnothing 10^{+0,029}$ ММ.
Вал $\varnothing 10^{+0,017}_{+0,035}$ ММ.	Вал $\varnothing 10^{+0,024}_{+0,032}$ ММ.
Вал $\varnothing 10^{+0,017}_{+0,021}$ ММ.	. Вал $\varnothing 10^{+0,011}_{+0,028}$ ММ.
Вариант 21.	Вариант 22.

Вал $\varnothing 10_{-0,020}^{-0,011}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{-0,029}^{-0,008}$ ММ.
Вал $\varnothing 10_{-0,009}^{+0,009}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{-0,04}^{+0,04}$ ММ.
Вал $\varnothing 10_{-0,013}^{+0,012}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{-0,015}^{+0,019}$ ММ.
Вал $\varnothing 10_{+0,037}^{+0,027}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{+0,032}^{+0,013}$ ММ.
Вал $\varnothing 10_{+0,021}^{+0,013}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{+0,029}^{+0,021}$ ММ.
Вариант 23.	
Вал $\varnothing 10_{-0,029}^{-0,024}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{-0,029}^{-0,008}$ ММ.
Вал $\varnothing 10_{-0,008}^{+0,008}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{-0,024}^{+0,024}$ ММ.
Вал $\varnothing 10_{-0,013}^{+0,011}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{-0,005}^{+0,029}$ ММ.
Вал $\varnothing 10_{+0,025}^{+0,013}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{+0,036}^{+0,014}$ ММ.
Вал $\varnothing 10_{+0,028}^{+0,011}$ ММ.	Вал $\varnothing 10_{+0,021}^{+0,017}$ ММ.
Вариант 24.	

Таблица 3 – Размеры отверстия и вала

Вариант 1.	Вариант 2.
Посадка с зазором $\varnothing 48_{-0,016}^{+0,064}$	Посадка с зазором $\varnothing 48_{-0,016}^{+0,063}$
Посадка с зазором $\varnothing 49_{-0,017}^{+0,063}$	Посадка с зазором $\varnothing 49_{-0,014}^{+0,066}$
Вариант 3.	Вариант 4.
Посадка с зазором $\varnothing 48_{-0,015}^{+0,065}$	Посадка с зазором $\varnothing 48_{-0,016}^{+0,063}$
Посадка с зазором $\varnothing 49_{-0,017}^{+0,063}$	Посадка с зазором $\varnothing 49_{-0,017}^{+0,063}$
Вариант 5.	Вариант 6.
Посадка с зазором $\varnothing 48_{-0,017}^{+0,066}$	Посадка с зазором $\varnothing 48_{-0,017}^{+0,063}$

Посадка с зазором $\varnothing 49^{+0,063}_{-0,017}$	Посадка с зазором $\varnothing 49^{+0,063}_{-0,017}$
Вариант 7. Посадка с зазором $\varnothing 47^{+0,065}_{-0,013}$ Посадка с зазором $\varnothing 48^{+0,067}_{-0,021}$	Вариант 8. Посадка с зазором $\varnothing 47^{+0,063}_{-0,017}$ Посадка с зазором $\varnothing 48^{+0,066}_{-0,019}$
Вариант 9. Посадка с зазором $\varnothing 47^{+0,064}_{-0,026}$ Посадка с зазором $\varnothing 48^{+0,063}_{-0,018}$	Вариант 10. Посадка с зазором $\varnothing 47^{+0,063}_{-0,018}$ Посадка с зазором $\varnothing 48^{+0,063}_{-0,017}$
Вариант 11. Посадка с зазором $\varnothing 47^{+0,066}_{-0,016}$ Посадка с зазором $\varnothing 48^{+0,063}_{-0,018}$	Вариант 12. Посадка с зазором $\varnothing 47^{+0,063}_{-0,017}$ Посадка с зазором $\varnothing 48^{+0,068}_{-0,016}$
Вариант 13. Посадка с зазором $\varnothing 48^{+0,065}_{-0,018}$ Посадка с зазором $\varnothing 49^{+0,068}_{-0,019}$	Вариант 14. Посадка с зазором $\varnothing 48^{+0,063}_{-0,017}$ Посадка с зазором $\varnothing 49^{+0,063}_{-0,021}$
Вариант 15. Посадка с зазором $\varnothing 49^{+0,065}_{-0,014}$ Посадка с зазором $\varnothing 48^{+0,066}_{-0,023}$	Вариант 16. Посадка с зазором $\varnothing 49^{+0,063}_{-0,017}$ Посадка с зазором $\varnothing 48^{+0,066}_{-0,019}$
Вариант 17. Посадка с зазором $\varnothing 49^{+0,066}_{-0,016}$ Посадка с зазором $\varnothing 48^{+0,066}_{-0,017}$	Вариант 18. Посадка с зазором $\varnothing 49^{+0,063}_{-0,017}$ Посадка с зазором $\varnothing 48^{+0,069}_{-0,017}$
Вариант 19.	Вариант 20.

Посадка с зазором $\varnothing 49^{+0,065}_{-0,018}$	Посадка с зазором $\varnothing 49^{+0,063}_{-0,017}$
Посадка с зазором $\varnothing 48^{+0,066}_{-0,018}$	Посадка с зазором $\varnothing 48^{+0,066}_{-0,019}$
Вариант 21.	Вариант 22.
Посадка с зазором $\varnothing 49^{+0,065}_{-0,014}$	Посадка с зазором $\varnothing 49^{+0,063}_{-0,017}$
Посадка с зазором $\varnothing 48^{+0,066}_{-0,021}$	Посадка с зазором $\varnothing 48^{+0,066}_{-0,018}$
Вариант 23.	Вариант 24.
Посадка с зазором $\varnothing 49^{+0,065}_{-0,015}$	Посадка с зазором $\varnothing 49^{+0,066}_{-0,017}$
Посадка с зазором $\varnothing 48^{+0,064}_{-0,021}$	Посадка с зазором $\varnothing 48^{+0,064}_{-0,018}$

Таблица 3 – Размеры отверстия и вала

Вариант 1.	Вариант 2.
Посадка с натягом $\varnothing 53^{+0,030}_{+0,053}$	Посадка с натягом $\varnothing 53^{+0,031}_{+0,052}$
Посадка с натягом $\varnothing 54^{+0,033}_{+0,053}$	Посадка с натягом $\varnothing 54^{+0,034}_{+0,053}$
Вариант 3.	Вариант 4.
Посадка с натягом $\varnothing 53^{+0,032}_{+0,053}$	Посадка с натягом $\varnothing 53^{+0,029}_{+0,053}$
Посадка с натягом $\varnothing 54^{+0,033}_{+0,054}$	Посадка с натягом $\varnothing 54^{+0,031}_{+0,054}$
Вариант 5.	Вариант 6.
Посадка с натягом $\varnothing 53^{+0,030}_{+0,052}$	Посадка с натягом $\varnothing 53^{+0,031}_{+0,051}$
Посадка с натягом $\varnothing 54^{+0,031}_{+0,053}$	Посадка с натягом $\varnothing 54^{+0,032}_{+0,055}$

Вариант 7.	Вариант 8.
Посадка с натягом $\varnothing\ 53$ $\frac{+0,031}{+0,083}$ $\frac{+0,052}{}$	Посадка с натягом $\varnothing\ 53$ $\frac{+0,028}{+0,083}$ $\frac{+0,053}{}$
Посадка с натягом $\varnothing\ 54$ $\frac{+0,033}{+0,083}$ $\frac{+0,054}{}$	Посадка с натягом $\varnothing\ 54$ $\frac{+0,030}{+0,083}$ $\frac{+0,054}{}$
Вариант 9.	Вариант 10.
Посадка с натягом $\varnothing\ 53$ $\frac{+0,029}{+0,081}$ $\frac{+0,053}{}$	Посадка с натягом $\varnothing\ 53$ $\frac{+0,028}{+0,083}$ $\frac{+0,051}{}$
Посадка с натягом $\varnothing\ 54$ $\frac{+0,031}{+0,084}$ $\frac{+0,054}{}$	Посадка с натягом $\varnothing\ 54$ $\frac{+0,030}{+0,083}$ $\frac{+0,059}{}$
Вариант 11.	Вариант 12.
Посадка с натягом $\varnothing\ 51$ $\frac{+0,030}{+0,083}$ $\frac{+0,053}{}$	Посадка с натягом $\varnothing\ 51$ $\frac{+0,031}{+0,083}$ $\frac{+0,052}{}$
Посадка с натягом $\varnothing\ 52$ $\frac{+0,033}{+0,083}$ $\frac{+0,053}{}$	Посадка с натягом $\varnothing\ 52$ $\frac{+0,034}{+0,084}$ $\frac{+0,053}{}$
Вариант 13.	Вариант 14.
Посадка с натягом $\varnothing\ 51$ $\frac{+0,032}{+0,083}$ $\frac{+0,053}{}$	Посадка с натягом $\varnothing\ 51$ $\frac{+0,029}{+0,083}$ $\frac{+0,053}{}$
Посадка с натягом $\varnothing\ 52$ $\frac{+0,033}{+0,083}$ $\frac{+0,054}{}$	Посадка с натягом $\varnothing\ 52$ $\frac{+0,031}{+0,083}$ $\frac{+0,054}{}$
Вариант 15.	Вариант 16.
Посадка с натягом $\varnothing\ 51$ $\frac{+0,030}{+0,083}$ $\frac{+0,052}{}$	Посадка с натягом $\varnothing\ 51$ $\frac{+0,031}{+0,083}$ $\frac{+0,051}{}$
Посадка с натягом $\varnothing\ 52$ $\frac{+0,031}{+0,083}$ $\frac{+0,053}{}$	Посадка с натягом $\varnothing\ 52$ $\frac{+0,032}{+0,083}$ $\frac{+0,055}{}$
Вариант 17.	Вариант 18.
Посадка с натягом $\varnothing\ 51$ $\frac{+0,031}{+0,083}$ $\frac{+0,052}{}$	Посадка с натягом $\varnothing\ 51$ $\frac{+0,028}{+0,083}$ $\frac{+0,053}{}$
Посадка с натягом $\varnothing\ 52$ $\frac{+0,033}{+0,083}$ $\frac{+0,054}{}$	Посадка с натягом $\varnothing\ 52$ $\frac{+0,030}{+0,083}$ $\frac{+0,054}{}$
Вариант 9.	Вариант 10.
Посадка с натягом $\varnothing\ 51$ $\frac{+0,029}{+0,081}$ $\frac{+0,053}{}$	Посадка с натягом $\varnothing\ 51$ $\frac{+0,028}{+0,083}$ $\frac{+0,051}{}$

Посадка с натягом $\varnothing 52$ ${}^{+0,031}_{-0,054}$	Посадка с натягом $\varnothing 52$ ${}^{+0,030}_{-0,059}$
Вариант 21. Посадка с натягом $\varnothing 53$ ${}^{+0,029}_{-0,053}$	Вариант 22. Посадка с натягом $\varnothing 53$ ${}^{+0,029}_{-0,055}$
Посадка с натягом $\varnothing 54$ ${}^{+0,031}_{-0,054}$	Посадка с натягом $\varnothing 54$ ${}^{+0,031}_{-0,054}$
Вариант 23. Посадка с натягом $\varnothing 51$ ${}^{+0,033}_{-0,053}$	Вариант 24. Посадка с натягом $\varnothing 51$ ${}^{+0,030}_{-0,055}$
Посадка с натягом $\varnothing 52$ ${}^{+0,033}_{-0,053}$	Посадка с натягом $\varnothing 52$ ${}^{+0,035}_{-0,055}$

Таблица 4 – Размер вала

Номер варианта	Размер вала
1	31 мм; 70 мм
2	32 мм; 69 мм
3	33 мм; 68 мм
4	34 мм; 67 мм
5	35 мм; 66 мм
6	36 мм; 65 мм
7	37 мм; 64 мм
8	38 мм; 63 мм
9	39 мм; 62 мм
10	40 мм; 61 мм
11	41 мм; 60 мм
12	42 мм; 59 мм
13	43 мм; 58 мм

14	44 мм; 57 мм
15	45 мм; 56 мм
16	46 мм; 55 мм
17	47 мм; 54 мм
18	48 мм; 53 мм
19	49 мм; 52 мм
20	50 мм; 51 мм

Таблица 5 – Размер вала и значение допуска

Номер варианта	Размер вала и значение допуска
1	31 мм, 25 мкм; 70 мм, 30 мкм
2	32 мм, 25 мкм; 69 мм, 30 мкм
3	33 мм, 25 мкм; 68 мм, 30 мкм
4	34 мм, 25 мкм; 67 мм, 30 мкм
5	35 мм, 25 мкм; 66 мм, 30 мкм
6	36 мм, 25 мкм; 65 мм, 30 мкм
7	37 мм, 25 мкм; 64 мм, 30 мкм
8	38 мм, 25 мкм; 63 мм, 30 мкм
9	39 мм, 25 мкм; 62 мм, 30 мкм
10	40 мм, 25 мкм; 61 мм, 30 мкм
11	41 мм, 25 мкм; 60 мм, 30 мкм
12	42 мм, 25 мкм; 59 мм, 30 мкм
13	43 мм, 25 мкм; 58 мм, 30 мкм
14	44 мм, 25 мкм; 57 мм, 30 мкм
15	45 мм, 25 мкм; 56 мм, 30 мкм
16	46 мм, 25 мкм; 55 мм, 30 мкм
17	47 мм, 25 мкм; 54 мм, 30 мкм
18	48 мм, 25 мкм; 53 мм, 30 мкм
19	49 мм, 25 мкм; 52 мм, 30 мкм

Таблица 6 – Размеры соединения

Вариант 1.	Вариант 2.
Соединение $\varnothing 32^{+0,064}_{-0,016}$	Соединение $\varnothing 33^{+0,063}_{-0,007}$
Соединение $\varnothing 31^{+0,042}_{-0,016}$	Соединение $\varnothing 32^{+0,066}_{-0,025}$
Вариант 3.	Вариант 4.
Соединение $\varnothing 34^{+0,062}_{-0,011}$	Соединение $\varnothing 36^{+0,063}_{-0,011}$
Соединение $\varnothing 35^{+0,042}_{-0,039}$	Соединение $\varnothing 37^{+0,068}_{-0,025}$
Вариант 5.	Вариант 6.
Соединение $\varnothing 38^{+0,062}_{-0,039}$	Соединение $\varnothing 40^{+0,062}_{-0,011}$
Соединение $\varnothing 39^{+0,042}_{-0,062}$	Соединение $\varnothing 41^{+0,042}_{-0,039}$
Вариант 7.	Вариант 8.
Соединение $\varnothing 42^{+0,064}_{-0,011}$	Соединение $\varnothing 44^{+0,063}_{-0,011}$
Соединение $\varnothing 43^{+0,042}_{-0,016}$	Соединение $\varnothing 45^{+0,066}_{-0,039}$
Вариант 9.	Вариант 10.
Соединение $\varnothing 46^{+0,050}_{-0,025}$	Соединение $\varnothing 48^{+0,067}_{-0,007}$
Соединение $\varnothing 47^{+0,058}_{-0,039}$	Соединение $\varnothing 49^{+0,066}_{-0,062}$
Вариант 11.	Вариант 12.
Соединение $\varnothing 32^{+0,064}_{-0,011}$	Соединение $\varnothing 33^{+0,021}_{-0,016}$

Соединение Ø 31 ^{+0,021} <u>_{+0,014}</u> <u>_{-0,025}</u>	Соединение Ø 31 ^{+0,027} <u>_{+0,011}</u> <u>_{-0,039}</u>
Вариант 13. Соединение Ø 35 ^{+0,050} <u>_{+0,034}</u> <u>_{-0,025}</u> Соединение Ø 36 ^{+0,058} <u>_{+0,047}</u> <u>_{-0,039}</u>	Вариант 14. Соединение Ø 36 ^{+0,063} <u>_{+0,038}</u> <u>_{-0,007}</u> Соединение Ø 37 ^{+0,075} <u>_{+0,036}</u> <u>_{-0,025}</u>
Вариант 15. Соединение Ø 39 ^{+0,042} <u>_{+0,035}</u> <u>_{-0,016}</u> Соединение Ø 40 ^{+0,047} <u>_{+0,022}</u> <u>_{-0,039}</u>	Вариант 16. Соединение Ø 42 ^{+0,065} <u>_{+0,003}</u> <u>_{-0,011}</u> Соединение Ø 41 ^{+0,049} <u>_{+0,010}</u> <u>_{-0,025}</u>
Вариант 17. Соединение Ø 42 ^{+0,064} <u>_{+0,025}</u> <u>_{-0,100}</u> Соединение Ø 43 ^{+0,032} <u>_{+0,021}</u> <u>_{-0,016}</u>	Вариант 18. Соединение Ø 44 ^{+0,064} <u>_{+0,039}</u> <u>_{-0,062}</u> Соединение Ø 45 ^{+0,043} <u>_{+0,027}</u> <u>_{-0,011}</u>
Вариант 19. Соединение Ø 46 ^{+0,052} <u>_{+0,027}</u> <u>_{-0,025}</u> Соединение Ø 47 ^{+0,058} <u>_{+0,042}</u> <u>_{-0,016}</u>	Вариант 20. Соединение Ø 48 ^{+0,059} <u>_{+0,048}</u> <u>_{-0,039}</u> Соединение Ø 49 ^{+0,067} <u>_{+0,042}</u> <u>_{-0,062}</u>
Вариант 21. Соединение Ø 31 ^{+0,057} <u>_{+0,041}</u> <u>_{-0,007}</u> Соединение Ø 32 ^{+0,058} <u>_{+0,042}</u> <u>_{-0,011}</u>	Вариант 22. Соединение Ø 33 ^{+0,082} <u>_{+0,020}</u> <u>_{-0,025}</u> Соединение Ø 34 ^{+0,059} <u>_{+0,043}</u> <u>_{-0,039}</u>
Вариант 23. Соединение Ø 35 ^{+0,086} <u>_{+0,024}</u> <u>_{-0,100}</u> Соединение Ø 36 ^{+0,072} <u>_{+0,033}</u> <u>_{-0,039}</u>	Вариант 24. Соединение Ø 37 ^{+0,160} <u>_{+0,060}</u> <u>_{-0,025}</u> Соединение Ø 38 ^{+0,058} <u>_{+0,042}</u> <u>_{-0,007}</u>